

A nyomozás szerint véletlen okozta a Bazilika tüzet

Beszámoltunk arról, hogy pénteken délben leégett a Bazilika kupolája. A tűz ügyében a főkapitányság a *legszelebb-körü nyomozást* folytatja le. Már a tűz kitörése után néhány perccel megjelent a helyszínen a bűnügyi osztály sérülési főcsoportja és megállapította, hogy a Bazilika kupoláján bádogosmunkát végeztek, forrasztókáppal s annak melegítéséhez használt forrasztókályhával. A felelősség tisztázása végett a helyszínen dolgozó öt bádogosmunkást — akik a tűz fellobbanásakor csak nagy szerencsével tudták az égő kupoláról lemennékülni — előállították a főkapitányságra és megkezdték kihallgatásukat. A templom plébánosának és a munkások kihallgatása során kiderült, hogy a Szent István Bazilika kupolájának bádogosmunkáját *Dancsik Lajos* és *Lakó István* bádogosmesterek végezték. A munkahelyen állandóan nyolc munkás dolgozott, akiknek ellenőrzését *Boda Márton* bádogossegéd látta el.

A tűz a kupola síkjából kiemelkedő, felülről lefelé húzódó bordázat felső harmadában keletkezett. Ebben az időben a kupola északkeleti oldalán *Lakatos László*, *Beke Lajos*, *Ray Ferenc* és *Fazekas József* végezték a rézborítólemezek forrasztását. A kupolának ez a része még nem volt lemezzel fedve, ott a faanyag borítás nélkül, szabadon feküdt a vasszerkezeten. Ez a fabordázat mintegy öt centiméter széles lécekből készült, szálkás, gyalulatlan faanyag, amelynek réseiben fűrészpor és faforgács szorult meg. A forrasztókályha e borda

közeliében állott.

A főkapitányság szakértői *Székely Győző* műszaki főtanácsossal együtt megállapították, hogy a forrasztókályha előírásos volt, tűzlálcával és hamugyűjtővel ellátva egy vashordó-szerű tartályba volt elhelyezve, ami szélvédőül szolgált. A szakértők szerint ennek ellenére megeshetik, hogy erősebb légáramlat kisebb parázsló széndarabkákat pattant ki a kályhából. A Meteorológiai Intézet a főkapitányság felhívására közölte, hogy tűz kitörése időpontjában a szél sebessége 15 kilométeres volt, ami valószínűvé teszi, hogy ennek következtében pattant ki a szikra.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a tűzveszélyes munkát nem jelentették be a tűzoltóparancsnokságnak, kiderült azonban, hogy ilyen bejelentési kötelezettség nincsen, ez csak általános szokáson alapszik. A bejelentés esetén a munka tartamára a tűzoltóparancsnokság tűzoltót küldött volna ki, ez nem történt meg. Ennek tulajdonítható, hogy a forrasztókályhából kikapattanó, vagy a forrasztópákával véletlenül kibúzólt parázsdarab a kupola kiszáradt, szálkás faburkolatára hullva, kigyulladt és pillanatok alatt továbbterjedt.

Szombaton délelőtt a főkapitányság sérülési főcsoportja szakértők bevonásával és a kupolán dolgozó munkások részvételével ismét helyszíni szemlét tartott a Bazilika kupoláján és ennek során végképp megállapította, hogy *a tüzet véletlen szerencsétlenség okozta*, melyért senkit sem terhel felelősség.

Haladéktalan helyreállítás

Szombat délelőtt a főváros szakértői jártak a tűzvészújtotta Bazilikában és igyekeztek megállapítani a károkat. A templom belsejében csak négy nagyobb beázás látható, a sérült tetőzeteken befolyt víz következményeként. A főváros középítési ügyosztálya *haladéktalanul* megkezdte a sérülések és a tűz okozta károk helyreállítását. A belügyminisztérium még a szombati nap folyamán felhatalmazta a főváros vezetését, hogy a sürgősségre való tekintet nélkül a helyreállítási munkákat *nyilvános versenytárgyalás mellőzésével szabadkézből adja vállalatba*. A pénzügyi ügyosztály *előlegezi* a költségeket addig, amíg a Gazdasági Főtanács által

megszavazott 1 millió forint állami támogatás folyósításra kerül. Az esetleges esőzések által okozható további károk megelőzése végett elsősorban a belső kupolát fogják kátrányos lemezzel befedni. A megsérült oldalátöket véglegesen azonnal helyreállítják. Statikailag alaposan megvizsgálják a teljesen leégett felső kupola megmaradt vassbordázatát abból a szempontból, hogy a tűz nem okozott-e a vasszerkezetben elhajlást, gyöngülést és a szerkezet kibírja-e a befedés által keletkező terhelést. A kupolát utoljára 1896-ban vizsgálták felül műszakilag, tehát kellő óvatosságra van szükség, mielőtt a helyreállítás munkájához hozzákendnek.

Hivatalos tájékoztató a Bazilika kupolatüzéről

A belügyminisztérium sajtóosztálya közli:

A Bazilika kupolatüzével kapcsolatban illetékes helyről — főként a közönség helyes tájékoztatása érdekében — a következőkre hívják fel a figyelmet:

A tüzesetről a tűzoltóság délelőtt 11 óra 9 perckor kapott telefonértesítést. Azonnal kivonult négy tűzoltóőrség, négy gépjárműfeskendővel. Akadály nélkül és azonnal szereltek nyolc sugarat, és pedig a vízvezetési hálózat nyomását, a gépjárműfeskendők fokozták, a szükséges, körülbelül 14 légkörre. (A Bazilika tornya ugyanis körülbelül 85 méter magas.) Vízhiány sem az oltás megkezdésekor, sem később nem volt.

• A tűzoltóság sugaraival a templomon belül vitte fel a magyba és ez az oka annak, hogy a közönség a tűzoltóság oltómunkáját nem szemlélhette és ez téves megítélésre adott alkalmat egyesek részéről. Tizenegy óra 19 perckor, tehát tíz perc múlva, további négy újabb őrség vonult ki, amely további négy oltó-, illetve inkább védősugarat szerelt.

A tűzoltóságnak 9 autó tololétrájából ezidőszent csak egy tololétrája van, amely a tűzhöz kivonult. Tűzoltónehézséget ezáltal a létrahiány még nem okozott. A tűzhöz 120 főnyi tűzoltóság vonult ki.

A templomépület a Gazdák Biztosító Intézeténél van biztosítva. A tűzkár felbecsülése most folyik.